

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"


НОВИ САД

Број: I – 7/4

Дана: 04.01.2024.

## БИЛТЕН бр. 4 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

04.01.2024. године

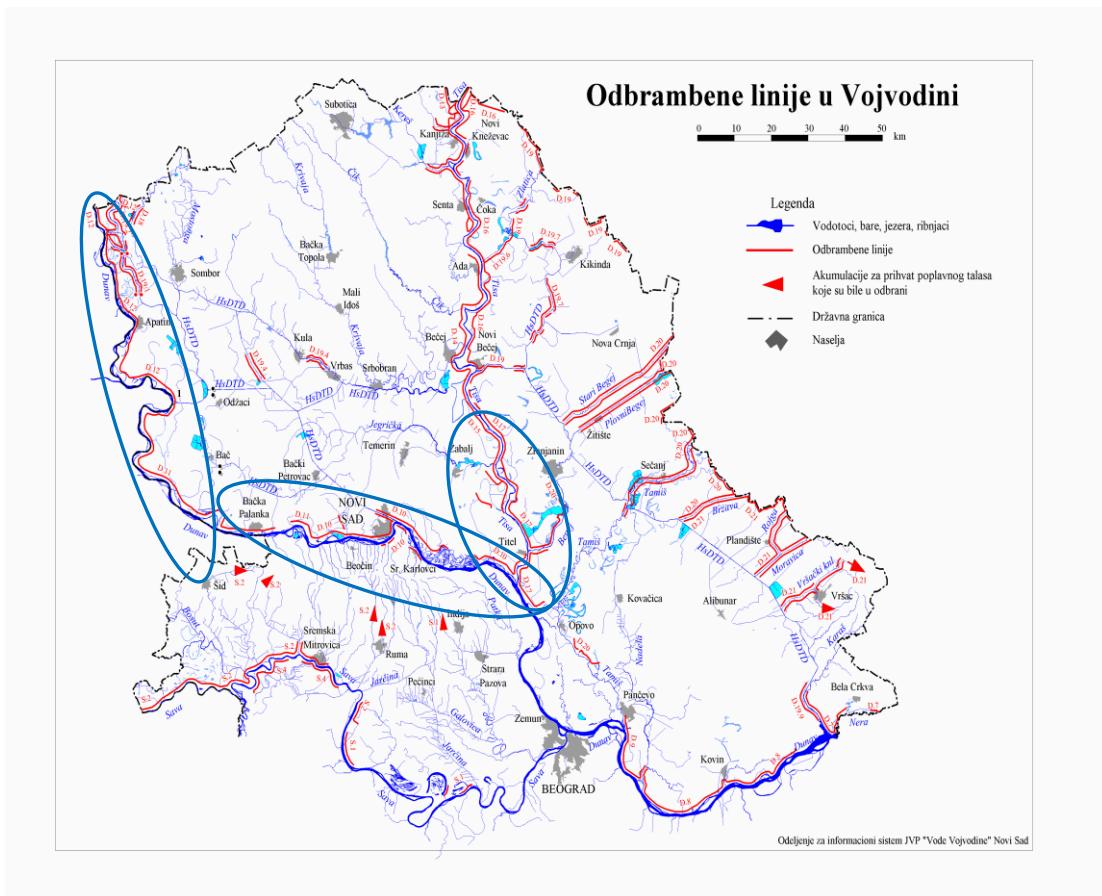

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

## I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 03.01.2024.	ВОДОСТАЈ 04.01.2024.
Дунав	Бездан	500	700	581 (-18)	556 (-25)
	Апатин	600	750	657 (-9)	643 (-14)
	Богојево	600	700	625 (-1)	616 (-9)
	Бачка Паланка	530	650	590 (+9)	591 (+1)
	Нови Сад	450	700	575 (+13)	579 (+4)
Тиса	Тител	550	700	584 (+8)	589 (+5)

## II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<b>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</b>	
Д.10.1.1. Леви насып уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе, 11.92 km (11+920 -0+000 )	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насып уз Тису од ушћа у Дунав до Титела, 7.71 km (0+000-7+710)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.2.1. Леви насып канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од уставе и преводнице „Нови Сад“ до ушћа у Дунав, 4.49 km (4+490 – 0+000)	4,49 km (редовна одбрана)
Д.10.2.2. Леви насып уз Дунав од ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) до Ковиља, 17.20 km (38+200 - 21+000)	17,20 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 km)	11,44 km (редовна одбрана)
Д.10.4.1. Леви насып уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) у Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)	22,37 km (редовна одбрана)
Д.10.4.2. Десни насып канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад“, 4.17 km (0+000 - 4+170)	4,17 km (редовна одбрана)
Д.15.1.1. Десни насып уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабаль), 20.58 km (56+514 – 35+938)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насып уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину, 14.94 km (35+938 – 21+000)	14,94 km (редовна одбрана)
Д.19.5.2. Јегричка (ХС ДТД): Црпна станица Жабаль – објекат на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Чуруг	објекат
Д.19.1.1. Водозахватна устава „Бездан“ - Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на водозахвату Бездан и даље каналом Пригревица - Бездан (ХС ДТД) :	објекат
Д.19.1.2. - десни насып уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између уставе „Бездан“ и уставе „Купусина“, 15.40 km (28+300- 12+900)	15,40 km (редовна одбрана)
Д.19.1.3. - леви насып уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДТД) између уставе „Бездан“ и уставе „Купусина“, 18.40 km (31+300- 12+900)	18,40 km (редовна одбрана)
Д.19.1.4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији)	објекат

Д.19.1.5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна)	објекат
<b>ВЈ „Дунав – Бачка Паланка“</b>	
Д.11.1.1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27,35 km ( 39+300 – 11+950)	<b>27,35 km (редовна одбрана)</b>
Д.11.1.2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11,95 km (11+950 – 0+000)	<b>11,95 km (редовна одбрана)</b>
Д.11.2.1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33,00 km (72+300 - 39+300) (са насыпима у залеђу за локализацију поплаве)	<b>33,00 km (редовна одбрана)</b>
Д.11.3.1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25,90 km (98+200 – 72+300) (са насыпима и објектима у залеђу за локализацију поплаве)	<b>25,90 km (редовна одбрана)</b>
Д.19.3.1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка.	објекат
Д.19.3.2. - Друга одбрамбена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе: сигурносна устава Оџаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДТД), деоница Оџаци – Косанчић	објекат
Д.19.3.3. - сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД), деоница Бач – Бачки Петровац	објекат
<b>ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“</b>	
Д.12.1.1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23,80 km (23+800 – 0+000)	<b>23,80 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18,00 km (41+800 – 23+800)	<b>18,00 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11,90 km (53+700 – 41+800)	<b>11,90 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7,69 km (61+394 – 53+700)	<b>7,69 km (редовна одбрана)</b>
Д.12.3.3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0,53 km (0+000 – 0+533)	<b>0,53 km (редовна одбрана)</b>
<b>ВЈ „Средњи Банат – Зрењанин“</b>	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Кумане“ до km 22+500, (52+065 – 22+500) 29,57 km	<b>29,57 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.1.3. Леви насип уз Тису од km 22+500 до ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) у Тису, (22+500 – 10+400) 12,10 km	<b>12,10 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.1.4. Десни насип уз канал Бегеј (ХС ДТД), од ушћа у Тису до хидро чвора „Старићево“, (0+000 – 8+850), 8,85 km	<b>8,85 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису, 3,91 km (3+910 - 0+000)	<b>3,91 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.2.2. Леви насип уз Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав, 9,45 km (9+950-9+000) (8+500 - 0+000)	<b>9,45 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Караашца, 8,96 km (8+960-0+000)	<b>8,96 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.2.4. Десни насип уз Караашац од ушћа у Дунав до Ченте, 3,53 km (0+000-3+530)	<b>3,53 km (редовна одбрана)</b>
Д.17.2.5. Устава „Чента“ на ушћу Караашца у Дунав	објекат
Д.19.8.3. Хидрочвр (устава и преводница) „Старићево“ на каналу Бегеј	објекат

### III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву узводно од Бачке Паланке су у опадању а низводно у мањем порасту.

Водостаји на Тиси су у мањем порасту.

#### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ**

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
	Д.10.1.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентиране негативне појаве:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ударне рупе на круни наасипа евидентиране су на km 1+200 и на km 1+500.</li> <li>- Водолежи су евидентирани у принасипском појасу од km 0+700 до km 0+800, ширине 20 m и дубине 2 cm.</li> <li>- Колотрази на банкини наасипа евидентирани су од km 0+700 до km 6+100.</li> </ul>
	Д.10.2.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава. Раније су затворене уставе „Рутавица“ и „Соње Маринковић“ у Ковилју. Доводни канал код уставе „Рутавица“ у Ковилју је пун воде. У току јучерашњег дана вршено је препумпавање воде из доводног канала преко наасипа у Дунав. Због учесталих падавина у току данашњег дана ће бити ангажоване 2 слап пумпе на евакуацији воде из канала.</p>
	Д.10.3.	<p>Спроводи се редовна одбрана од поплава на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. Од раније су затворене уставе „Пруд“, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину, „Дунавска“ и „Акваријум“ у Сремској Каменици. На устави „Садови“ регистрована су процурења кроз тело уставе, повремено се укључује електрична потапајућа пумпа ради одржавања нивоа воде у доводном каналу из Садова.</p>
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.4.	<p>Од раније су затворене уставе „Бегеч“ и „Визић“ у Бегечу, уставе „Дунавска“, „Шимандра“ и „Бошко Буха“ у Футогу“ као и устава „Телеп“ у Новом Саду. На устави „Шимандра“ регистровано је мање процурење на затварачу уставе које се појачано прати. Обезбеђене су мобилне пумпе за евентуално препумпавање воде из латералног канала у Дунав. На уставама „Бегеч“ и „Визић“ у Бегечу регистровано је процурење на затварачима који пропуштају мању количину воде. Сви горе наведени локалитети се појачано осматрају и прате.</p>
	Д.15.1.	<p>Раније регистроване негативне појаве на наасипу су без промена и прате се:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– на km 39+600 наасипа 5 неактивних рупа (лисица или јазавац) на небрањеној косини на око 1,5 m од круне наасипа на међусобном растојању 1,5 до 2 m;</li> <li>– на km 39+570 наасипа 1 неактивна рупа у ножици наасипа (лисица или јазавац);</li> </ul> <p>До сада регистроване водолежи су у мањем порасту због учесталих падавина.</p>
	Д.15.2.1.	<p>Регистроване негативне појаве на наасипу: До сада регистроване водолежи су у мањем порасту због учесталих падавина. До сада регистровано процурење поред затварача гравитационог цевовода кроз наасип на km 21+572 је мањег обима и прати се.</p>
„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.1.1.	<p>Регистроване негативне појаве на наасипу: Формирање водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– од km 1+100 до km 1+900, пораст дубина воде за 0 cm;</li> <li>– од km 3+200 до km 4+000, пораст дубина воде за 2 cm;</li> <li>– од km 12+050 до km 12+100, пораст дубина воде за 1 cm;</li> <li>– од km 13+400 до km 13+500, пораст дубина воде за 0 cm;</li> <li>– од km 15+350 до km 15+450, пораст дубина воде за 0 cm;</li> <li>– од km 17+000 до km 17+100, пораст дубина воде за 0 cm;</li> <li>– од km 18+200 до km 18+350, пораст дубина воде за 0 cm;</li> </ul> <p>Све водолежи имају тенденцију ширења, ка шуми и брањеном терену. Регистроване су ривотине од дивљих животиња, у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу наасипа (круна, брањена и небрањена косина наасипа, брањена и небрањена ножица наасипа, принасипски појас са брањене стране). Раније регистровано процурење кроз тело наасипа на km 6+500</p>

		на локацији црпне станице 9-1а „Кеверча“ је мањег обима без изношења материјала. Дат је налог секторском руководиоцу да појачано осматра овај локалитет.
„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.2.1.	<p>Регистроване негативне појаве на насыпу:</p> <p>Формирање водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од km 21+800 до km 21+900, пораст дубина воде за 0 см;</li> <li>- од km 25+700 до km 25+800, пораст дубина воде за 5 см;</li> <li>- од km 26+250 до 26+370, пораст дубина воде за 8 см;</li> <li>- од km 29+950 до 29+980, пораст дубина воде за 7 см;</li> <li>- од km 32+000 до km 33+000, пораст дубина воде за 1 см;</li> <li>- од km 37+000 до km 37+900, пораст дубина воде за 1 см;</li> <li>- од km 38+950 до km 39+000, пораст дубина воде за 1 см;</li> <li>- од km 39+850 до km 39+950, пораст дубина воде за 1 см;</li> </ul> <p>Све водолежи имају тенденцију ширења, ка шуми и брањеном терену. Водолежи се продужују од 150 до 300 м и стварају паралелан ток на km 36+500 до 36+900 где се вода прелива са вишег ка нижем терену. На локацији km 39+890 до сада су регистрована 4 мања извора пречника 1- 2 см. Раде истим интезитетом као и претходног дана.</p> <p>На истој локацији у току јучерашњег дана регистрована су још 2 мања извора који износе материјал. Извори су обележени и појачано се осматрају.</p> <p>Дат је налог секторском руководиоцу да настави осматрање регистрованих извора, а уколико дође до интензивнијег изношења материјала и потреби за додатном интервенцијом о томе одмах обавести руководиоца одбране од поплава на водном подручју.</p> <p>Регистроване су ривотине од дивљих животиња, у већем обиму од уобичајеног, на комплетном профилу насыпа (круна, брањена и небрањена косина насыпа, брањена и небрањена ножица насыпа, принасыпски појас са брањене стране).</p>
„Дунав - Бачка Паланка“	Д.12.3.1.	<p>Регистрована оштећења и негативне појаве на насыпу:</p> <p>Водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од km 40+000 до km 40+300, пораст дубине воде за 1 см;</li> <li>- од km 41+100 до km 41+500, пораст дубине воде за 1 см;</li> <li>- од km 46+750 до km 46+850, пораст дубине воде за 1 см;</li> <li>- од km 47+900 до km 48+100, пораст дубине воде за 1 см;</li> </ul> <p>Све водолежи имају тенденцију ширења, ка шуми и брањеном терену. Појава ривотина од дивљих животиња дуж насыпа на комплетном профилу је учестала појава током ове одбране.</p>
	Д.12.3.2.	<p>Регистрована оштећења и негативне појаве на насыпу:</p> <p>Водолежи су обележене и прати се промена нивоа воде у њима.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Водолеж од km 60+600 до km 60+700 ,пораст дубине воде +1 см.</li> <li>- Водолеж од km 57+000 до km 60+600, пораст дубине воде +1 см.</li> <li>- Све водолежи се повећавају, односно продужују и проширују, тако да се пружају и у шуми у брањеном терену.</li> </ul> <p>Појава ривотина од дивљих животиња дуж насыпа на комплетном профилу је учестала појава током ове одбране.</p>
	Д.12.3.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Нема пријављених негативних појава.
	Д.11.1.1.	<p>Услед обилних падавина круна насыпа је расквашена а у колотразима се задржава вода.</p> <p>Раније пријављене водолежи су у порасту.</p> <p>Формирање водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од km 27+500 до km 27+650, ширине 30 м;</li> <li>- од km 27+700 до km 27+710, ширине 5 м;</li> <li>- од km 28+600 до km 28+800, ширине 100 м;</li> <li>- од km 28+800 до km 28+900, ширине 50 м;</li> <li>- од km 29+150 до km 29+180, ширине 10 м;</li> <li>- од km 29+25 до km 29+300, ширине 30 м;</li> <li>- од km 30+000 до km 30+130, ширине 50 м;</li> <li>- од km 30+300 до km 30+350, ширине 15 м;</li> <li>- од km 31+500 до km 31+520, ширине 5 м;</li> </ul> <p>Код црпне станице „Сајловац“ у зони насыпа код Бачке Паланке, монтирана је мобилна пумпа тип Holland на тракторски кардански погон. Монтирано је флексибилно црево за чије фиксирање су коришћени цакови напуњени песком. У случају потребе обезбеђено је 5 m<sup>3</sup> песка и 2 m<sup>3</sup> шљунка.</p> <p>На km 35+150 регистровано је мање процурење на устави „Карађорђево“.</p>

„Дунав - Бачка Паланка“	Д.11.1.2.	<p>Регистроване негативне појаве на насыпу: Услед обилних падавина круна насыпа је расквашена а у колотразима се задржава вода. Раније пријављене водолежи су у порасту. Формирање водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од km 2+780 до km 3+050, ширине 10 m;</li> <li>- од km 6+250 до km 6+300, ширине 12 m;</li> <li>- од km 6+800 до km 7+050, ширине 15 m;</li> <li>- од km 7+300 до km 7+800, ширине 10 – 20 m;</li> <li>- од km 9+320 до km 10+300, ширине 30 m до 70 m;</li> <li>- од km 10+490 до km 11+020, ширине 30 m до 70 m;</li> <li>- од km 11+500 до km 11+800, ширине 10 m;</li> </ul> <p>Трупце са насыпа од km 4+800 до km 5+200 и од km 5+300 до km 6+100 је потребно уклонити.</p>
	Д.11.2.1.	<p>Услед обилних падавина круна насыпа је расквашена а у колотразима се задржава вода. Раније пријављене водолежи су у порасту. Формирање водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од km 55+500 до km 55+600, ширине 70 m;</li> <li>- од km 56+600 до km 56+700, ширине 50 m;</li> <li>- од km 67+800 до km 67+870, ширине 70 m;</li> </ul>
	Д.11.3.1.	<p>Услед обилних падавина круна насыпа је расквашена а у колотразима се задржава вода. Раније пријављене водолежи су у порасту. Формирање водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од km 73+000 до km 73+300, ширине 200 m;</li> <li>- на km 84+500, ширине 5 m;</li> <li>- на km 89+900 пречника 35 m;</li> <li>- на km 91+200 пречника 60 m;</li> <li>- на km 92+500 пречника 50 m;</li> <li>- од km 93+020 до km 93+270, ширина 25 m;</li> <li>- на km 94+100 ширине 200 m;</li> <li>- на km 94+200 ширине 200 m;</li> <li>- на km 94+700 пречника 20 m;</li> <li>- на km 96+940 пречника 30 m;</li> <li>- на km 97+800 пречника 30 m;</li> </ul> <p>Раније је регистровано процурење на капији преводнице Богојево.</p>
	Д.17.1.2.	<p>Регистроване негативне појаве на насыпу: Раније формиране водолежи су у благом порасту и местимично се спајају. На деоници насыпа од km 26+000 до km 26+025 раније регистровано проквашење ножиће насыпа се осматра. До сада евидентиране рупе од дивљих животиња на km 45+700 и на km 45+800 су без промена и прате се. Улегнуће на круни насыпа регистровано је на km 45+950. Нису регистроване негативне појаве у виду процурења кроз тело насыпа.</p>
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.17.1.3.	<p>Регистроване негативне појаве на насыпу: Раније формиране водолежи су у благом порасту. Претходно евидентирано процурење кроз тело насыпа на km 16+600 код чуванице бр.5 нема промене. Процурење је мањег обима без изношења материјала и појачано се осматра.</p>
	Д.17.1.4.	<p>Нису регистроване негативне појаве у виду процурења кроз тело насыпа. Претходно регистроване водолежи су у благом порасту. Раније регистрована проквашења насыпа од km 1+025 до km 1+075 и од km 1+850 до km 1+858 су без промена и појачано се осматрају.</p>
	Д.17.2.	<p>Претходно пријављене појаве су без промена. Нису регистроване негативне појаве у виду процурења кроз тело насыпа.</p>

**Доставити:**

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде  
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВД „Дунав“ ад, Бачка Паланка
8. ВПД „Средњи Банат“ доо, Зрењанин
9. „Тамиш Дунав“ доо, Панчево
10. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор Хс ДТД
11. РХМЗ Србије
12. ЈВП „Србијаводе“ Београд
13. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
14. Републички центар за обавештавање, БГД
15. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

**Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.**