


# БИЛТЕН бр. 33

## О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

21.06.2024. године

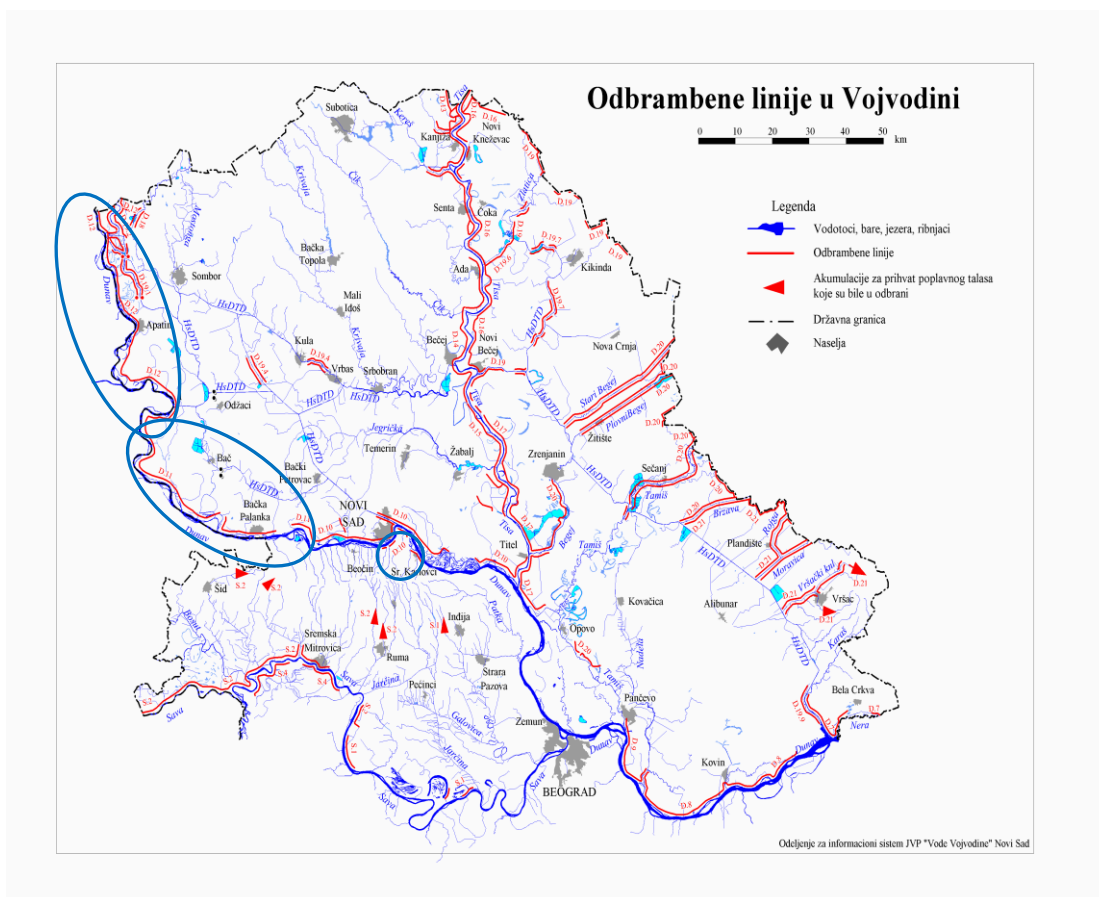

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	171,56	
<b>Укупно:</b>	<b>171,56</b>	
<b>СВЕ УКУПНО:</b>	<b>171,56 км</b>	

<b>P.O.</b>	<b>редовна одбрана</b>
<b>B.O.</b>	<b>ванредна одбрана</b>

## I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 20.06.2024.	ВОДОСТАЈ 21.06.2024.
Дунав	Бездан	500	700	519 (-27)	495 (-24)
	Апатин	600	750	640 (-21)	617 (-23)
	Богојево	600	700	635 (-17)	614 (-21)
	Бачка Паланка	530	650	600 (-7)	585 (-15)
	Нови Сад	450	700	561 (-3)	551 (-10)

## II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<b>ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“</b>	
Д.12.1.1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 km (23+800 – 0+000), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	23,80 km (редовна одбрана)
Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800), (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	18,00 km (редовна одбрана)
Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке, 11,90 km (53+700 – 41+800)	11,90 km (редовна одбрана)
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану, 7,69 km (61+394 – 53+700)	7,69 km (редовна одбрана)
Д.12.3.3. Гранични насип „Бачки Брег“, 0,53 km (0+000 – 0+533)	0,53 km (редовна одбрана)
<b>ВЈ „Дунав – Бачка Паланка“</b>	
Д.11.1.1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km (39+300 – 11+950)	27,35 km (редовна одбрана)
Д.11.1.2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челареву до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	11,95 km (редовна одбрана)
Д.11.2.1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 km (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	33,00 km (редовна одбрана)
Д.11.3.1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 km (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве)	25,90 km (редовна одбрана)
<b>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</b>	
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 km)	11,44 km (редовна одбрана)

## III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у опадању.

## IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Западна Бачка - Сомбор“	Д.12.1.1.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу:  Евидентиране водолежи:  - од km 1+100 до km 1+900, нема пораста нивоа воде;  - на km 2+200, нема пораста нивоа воде;  - на km 2+500, нема пораста нивоа воде;  - од km 3+100 се шири до km 3+500, пораст нивоа воде за 1 cm ;  - на km 3+900 нема пораста нивоа воде;  - од km 5+400 до km 6+100, нема пораста нивоа воде;  - од km 6+800 до km 7+000, нема пораста нивоа воде;  - на km 9+000, нема пораста нивоа воде;  - на km 11+660, нема пораста нивоа воде;  - од km 12+000 до km 13+400, нема пораста нивоа воде;  - на km 15+400, нема пораста нивоа воде;  - на km 15+700, нема пораста нивоа воде;  - на km 17+000, нема пораста нивоа воде;  - на km 18+300, нема пораста нивоа воде;  - на km 22+000, нема пораста нивоа воде;</p> <p>Деловање дивљих животиња:  - на km 9+600 евидентиран је одрон хумусног слоја на круни и на делу брањене косине насипа у дужини од 15 m и ширине 4 m. Оштећење се осматра и нема промена у односу на претходни дан.  - на km 12+950 евидентирана је лисичја рупа на круни насипа са брањене стране. На овом локалитету дошло је до оштећења асфалтиране круне насипа због транспорта дрвних сортимената од стране ЈП „Војводина шуме“. Нема промена у односу на претходни дан.  - на km 14+500, на небрањеној косини насипа, евидентирана је јазавичија рупа, која се осматра и нема промена у односу на претходни дан.  - на km 15+450 евидентирана је лисичја рупа на брањеној косини 1 m од круне насипа, рупа је затворена; на истом локалитету евидентирана је нова рупа у брањеној ножици насипа, затворена је и прати се.</p> <p>Процурења кроз тело насипа:  - на km 6+500 евидентирано је мање процурење код црпне станице 9-1a „Кеверча“ на степеништу код уливне грађевине. Вода је бистра, не износи материјал и прати се.</p>
	Д.12.2.1.	<p>На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу:  Евидентиране водолежи:  - на km 25+700, пораст нивоа воде за 3 cm;  - на km 26+250, нема пораста нивоа воде;  - на km 29+950, пораст нивоа воде за 2 cm;  - од km 32+360 до km 32+400, нема пораста нивоа воде;  - од km 32+500 до km 32+600, нема пораста нивоа воде;  - на km 32+850, нема пораста нивоа воде;  - од km 37+100 до km 37+300, нема пораста нивоа воде;  - на km 37+500, нема пораста нивоа воде;  - на km 37+900, нема пораста нивоа воде;  - на km 39+950, нема пораста нивоа воде;  - од km 40+100 до km 40+300, нема пораста нивоа воде;</p> <p>Евидентирана проквашења:  - на km 37+100 евидентирано је проквашење брањене ножице насипа ширине 1 m, дужине 2 m. Појачано се осматра.</p> <p>Евидентирани извори:  - на km 39+980 раније евидентирани извори нису више активни. Локалитет се и даље прати.</p> <p>Деловање дивљих животиња:  - на km 34+300 на небрањеној косини и ножици насипа, извршена је интервенција на затварању оштећења насталог деловањем дивљих животиња. Локалитет се осматра, нема промена у односу на претходни дан, даје се налог секторском руководиоцу да о евентуалним променама обавести руководиоца одбране од поплава.  - на km 37+450 евидентирана је лисичја рупа на брањеној косини 10 m од круне насипа, рупа је затворена и прати се.  - на km 37+650 евидентирана је лисичја рупа на брањеној косини 8 m од круне насипа, рупа је затворена и прати се.</p>

„Западна Бачка - Сомбор“		- на km 40+300 на око 4 m од круне у брањеној косини насипа регистроване су 3 рупе од дивљих животиња. Рупе су затворене и прате се.
	Д.12.3.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава.
	Д.12.3.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу: Евидентиране водолежи: - на km 46+750, нема пораста нивоа воде; - од km 47+900 до km 48+100, нема пораста нивоа воде; - на km 56+450, нема пораста нивоа воде; - од km 57+000 до km 60+500, нема пораста нивоа воде; - од km 60+680 до km 60+720, нема пораста нивоа воде; - на km 61+000 до 61+170, нема пораста нивоа воде; Деловање дивљих животиња: - од km 49+000 до km 49+300 евидентиране 4 лисичје рупе на брањеној косини насипа, затворене су и прате се. - на km 59+115 евидентирана лисичја рупа на брањеној косини насипа затворена је и прати се.
Д.12.3.3.	Нема пријављених негативних појава.	
„Дунав - Бачка Паланка“	Д.11.1.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу: Код црпне станице Сајловац у зони насипа код Бачке Паланке на km 25+170, монтирана је мобилна пумпа тип Holland на тракторски кардански погон. Монтирано је флексибилно црево за чије фиксирање су коришћени џакови напуњени песком. У случају потребе обезбеђено је 2 m <sup>3</sup> песка. Евидентиране водолежи: - од km 27+500 до km 27+580, ширине 10 m; - од km 28+710 до km 28+760, ширине 10 m; - од km 31+500 до km 31+520, ширине 10 m;
	Д.11.1.2.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу: Евидентиране водолежи: - од km 5+900 до km 6+300, ширине 4 m; - од km 6+300 до km 6+350, ширине 14 m; - од km 6+350 до km 6+700, ширине 4 m; - од km 6+800 до km 7+050, ширине 15 m; - од km 7+200 до km 7+400, ширине 10 m; - од km 7+400 до km 7+470, ширине 20 m; - од km 7+470 до km 7+500, ширине 10 m; - од km 7+500 до km 7+600, ширине 4 m; - од km 9+300 до km 10+300, ширине 30 до 70 m;
	Д.11.2.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу: Евидентиране водолежи: - од km 55+500 до km 55+600, ширине 70 m; - од km 56+650 до km 56+700, ширине 50 m; - од km 59+400 до km 59+600, ширине 15 – 20 m; - од km 67+800 до km 67+870, ширине 70 m; - од km 71+600 до km 71+620, ширине 15 m; Услед високог водостаја Дунава и лошег дихтовања сифона „А“ на ц.с. „Плавна“ (km насипа 55+400) долазило је до проласка воде у канал. Извршена је интервенција, заустављено је процурење. Даје се налог секторском руководиоцу да појачано осматра овај локалитет и у случају промене одмах обавести руководиоца одбране од поплава.
	Д.11.3.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насипу: Евидентиране водолежи: - од km 73+000 до km 73+300, ширине 200 m; - од km 84+500, ширине 10 m; - од km 89+900, пречника 35 m; - од km 91+100, пречника 60 m; - од km 92+550, пречника 50 m; - од km 93+040, ширине 200 m; - од km 94+100, ширине 200 m; - од km 94+200, ширине 200 m; - од km 94+700, пречника 20 m; - од km 96+900, пречника 30 m;

„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворене су уставе: „Пруд“ у Сремским Карловцима, „Садови“ и „Војна болница“ у Петроварадину, „Акваријум“ и „Дунавска“ у Сремској Каменици, „Шимандра II“ и „Дунавска“ у Футогу. Нема регистрованих негативних појава.
-----------------------	---------	---

**Доставити:**

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВД „Дунав“ ад, Бачка Паланка
8. РХМЗ Србије
9. ЈВП „Србијаводе“ Београд
10. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
11. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава  
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

**Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.**