

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"


НОВИ САД

Број: I – 7/61

Дана: 29.06.2024.

БИЛТЕН бр. 41 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

29.06.2024. године

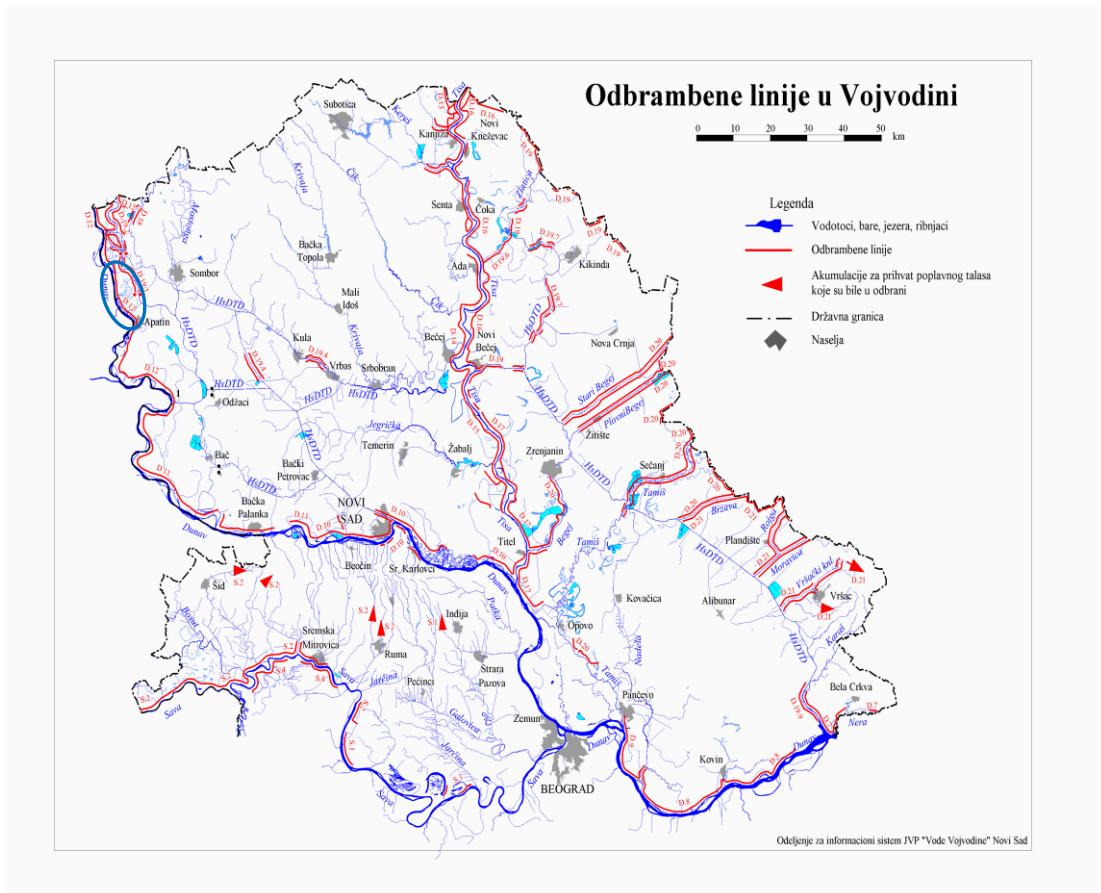

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	18,00	
Укупно:	18,00	
СВЕ УКУПНО:	18,00	км

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 28.06.2024.	ВОДОСТАЈ 29.06.2024.
Дунав	Апатин	600	750	493 (-17)	472 (-21)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“ Д.12.2.1. Леви насып уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800), (са насыпима у залеђу за локализацију поплаве)	18,00 km (редовна одбрана)
---	----------------------------

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Западна Бачка“ Сомбор	Д.12.2.1.	<p>На сази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване негативне појаве на насыпу:</p> <ul style="list-style-type: none">- Због оштећења насталог деловањем дивљих животиња на km 34+300 на небрањеној косини и ножици насыпа остају на сази мере редовне одбране од поплава, и поред достигнутог критеријума за њено укидање. Извршени су радови на осигурању оштећења насыпа постављањем геотекстила и цакова пуњених песком. Ова интервенција ће осигурати одбрамбену линију до санације насталог оштећења које ће бити извршено када се за то буду стекли услови, низи водостај Дунава и сув терен за силазак механизације. О свим променама потребно је одмах обавести руководиоца одбране од поплава. <p>Евидентиране водолежи:</p> <ul style="list-style-type: none">- на km 25+700, опадање нивоа воде (-2 cm);- на km 26+250, опадање нивоа воде (-1 cm);- на km 29+950, опадање нивоа воде (-1 cm);- од km 32+360 до km 32+400, опадање нивоа воде (-2 cm);- од km 32+500 до km 32+600, опадање нивоа воде (-2 cm);- на km 32+850, опадање нивоа воде (-1 cm);- на km 37+500, опадање нивоа воде (-1 cm);- на km 37+900, опадање нивоа воде (-1 cm);- на km 39+950, опадање нивоа воде (-2 cm);- од km 40+100 до km 40+300, опадање нивоа воде (-2 cm); <p>Евидентирана проквашења:</p> <ul style="list-style-type: none">- на km 37+100 евидентирано проквашење брањене ножице насыпа је слабијег интензитета. <p>Деловање дивљих животиња:</p> <ul style="list-style-type: none">- на km 37+450, km 37+650 и km 40+300 раније евидентирана лисиче рупе на брањеној косини су без промена у односу на претходни дан.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни рујоводилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ДТД „Северна Бачка“ доо, Суботица, за ВЈ „Западна Бачка“ Сомбор
6. РХМЗ Србије
7. ЈВП „Србијаводе“ Београд
8. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Београд
9. Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације, Нови Сад
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Рујоводилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.